



REPÚBLICA DE CHILE
REGIÓN DEL BÍO-BÍO

I. MUNICIPALIDAD DE TREHUACO
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

REF: DECLARA SITUACION DE
EMERGENCIA SANITARIA

DECRETO ALCALDICO N° 0734

20 MAYO 2016

VISTOS:

- 1.- El informe Nº 19 de la Dirección de Obras Municipales con Fecha 19.05.2016.-
- 2.- La Resolución Nº 0161 de fecha 31.08.2012, del Gobierno Regional del Bío- Bío que aprueba Convenio de Transferencia de recursos de **Proyecto "REPOSICION P.T.A.S – SECTOR MACKENNA (PTA A) – SECTOR HERNAN BUSTOS (PTA B) , COMUNA DE TREHUACO.**
- 3.- El decreto Nº 1.616 que Aprueba las bases de licitación para la Ejecución del **Proyecto "REPOSICION P.T.A.S – SECTOR MACKENNA (PTA A) – SECTOR HERNAN BUSTOS (PTA B) , COMUNA DE TREHUACO.**
- 4.- El decreto Nº 0012 de fecha 07.01.2013, que adjudica licitación para la Ejecución del **Proyecto "REPOSICION P.T.A.S – SECTOR MACKENNA (PTA A) – SECTOR HERNAN BUSTOS (PTA B) , COMUNA DE TREHUACO.**
- 5.- Las facultades que me confieren la Ley Nº 18.695/88 y sus modificaciones posteriores

DECRETO:

1.- DECLÁRESE Situación de Urgencia Sanitaria en la comuna de Trehuaco a partir del 20.05.2016 por el deterioro y el mal estado de las Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas **SECTOR HERNAN BUSTOS (PTA B) , SECTOR JUAN MACKENA (PTA A) COMUNA DE TREHUACO**, por causa señalada en informe Nº 15 de la Dirección de Obras Municipales y las causas son las siguientes:

SECTOR HERNAN BUSTOS (PTA B)

- 1.- Contactor de bomba Nº 2 de pozo parabólico no funciona de forma intermitente, además Contactor de bomba Nº 1 de pozo peas, presenta ruido magnético y se cambia automático de bomba Nº 1 pozo peas.
- 2.- Falla 1 Bomba Nº 2, no impulsa agua normalmente, agua retorna a pozo. Falla se escucha ruido excesivo de válvula antirretorno.
- 3.- Mejoramiento Tablero Eléctrico; Cambiar protecciones eléctricas de bombas que están sobredimensionadas (Protección eléctrica de bomba).
- 4.- Reparar y sellar cámara de paso eléctrica, filtra agua hacia caja conexiones pozo Peas y Cámara de paso de cables eléctricos, lo que provoca que el agua lluvia o el agua de regadio lleguen a la caja y se produzca corte.

SECTOR JUAN MACKENA (PTA A)


- 1-. Falla de control de la planta se encuentra detenida. Se necesita cambiar Térmico de bomba Nº 1, provocando que el pozo parabólico se encuentre con falla en contacto de control.
- 2-. Planta detenida automáticos generales actúan por cortocircuito (se necesita cambiar cableado dañado).
- 3-. Falla de control Temporizador Nº 2 de pozo Peas no tiene salida (220 (V)), no activa Contactor de Bomba Nº 2.

2.- AUTORÍCESE a disponer de las medidas necesarias que permitan solucionar dicha emergencia **SECTOR HERNAN BUSTOS (PTA B), SECTOR JUAN MACKENA (PTA A) COMUNA DE TREHUACO.**

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



**FRANCISCO CONTRERAS MORA
SECRETARIO MUNICIPAL (s)**

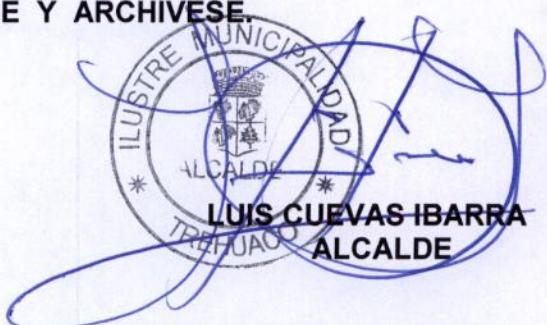

**LUIS CUEVAS IBARRA
ALCALDE**

LCI/FRM/MFH

Distribución:

- Daf/ Dom/ Secretaría Municipal/ Oficina Transparencia / Archivo.